

16P16 - Transit Custom/Transit 2014 – 2.0L EcoBlue: Motorgeräusche -- Service ProgrammVeröffentlichungsdatum: 18.01.17
Gültig bis: 14.11.21**Vertraulich**Aktions-Code: 16P16Betreff: Transit Custom/Transit 2014 – 2.0L EcoBlue: Motorgeräusche -- Service Programm

Bitte beachten: Die Verantwortung für die Durchführung der Maßnahme in Ihrem Betrieb liegt beim Service-Aktions-Koordinator.

Einleitung

Bei einer Anzahl von Fahrzeugen der Modelle Transit Custom und Transit 2014 mit 2.0L EcoBlue-Motoren können Rasselgeräusche an den Zahnradern – Ventilsteuerung auftreten. Das Geräusch wird von Variationen in der Federspannung innerhalb des Zahnrad – Nockenwellenantrieb verursacht, das zwischen dem Zahnrad – Kurbelwelle und dem Zahnrad – Einspritzpumpe angeordnet ist.

Auch wenn sich das Geräusch nicht auf den Motorbetrieb oder auf dessen Lebensdauer auswirkt, kann es eine Lautstärke erreichen, die Kundenunzufriedenheit bewirkt. Es muss ein neueres Zahnrad einer späteren Ausführung mit überarbeiteter Federspannung eingebaut werden.

Identifizierung der betroffenen Fahrzeuge

Betroffene Fahrzeuge werden in OASIS angezeigt.

Modell/Variante	Montagewerk	Betroffener Bauzeitraum (einschl.)	
		von	bis
Transit Custom -- 2.0L EcoBlue (77kW/105PS)/2.0L EcoBlue (96kW/130PS)/2.0L EcoBlue (125kW/170PS)	Kocaeli	27/5/2016	14/11/2016
Transit -- 2.0L EcoBlue (77kW/105PS)/2.0L EcoBlue (96kW/130PS)/2.0L EcoBlue (125kW/170PS)			

Abwicklung

Potentiell betroffene Fahrzeuge müssen nach Erhalt dieses Schreibens mit OASIS geprüft und tatsächlich betroffene Fahrzeuge müssen anschließend nachgearbeitet werden.

Einzelheiten zur Prüfung/Nacharbeit, zu benötigten Ersatzteilen und zur Vergütung sind in der Arbeitsanweisung enthalten.