

Verfahren zur Aktualisierung der Camper-Touchscreen-Software 27.03.2025 Update auf Version 1.3.0

So aktualisieren Sie den Camper-Touchscreen

1. **Stellen Sie sicher, dass der Motor läuft und während des gesamten Vorgangs weiterläuft**
2. Schalten Sie den Camper-Touchscreen ein und navigieren Sie zu den Einstellungen > Software-Update



Abbildung 1 Software-Update - Einstellungen - Camper Touchscreen

Überprüfen Sie, ob Camper Touchscreen V mindestens 1.0.0 ist, um fortzufahren.

3. Scannen Sie den QR-Code mit einer Kamera für ein mobiles Gerät (falls erforderlich, die die QR-Scan-Anwendung unterstützt) und fahren Sie mit dem Download fort, indem Sie auf den Link für das erforderliche Softwarepaket klicken:



Abbildung 2 Seite "Software-Update" - Camper Touchscreen

***Beachten Sie, dass die Seriennummer Ihres Camper-Touchscreens mit XXXX-XXX übereinstimmt (die ersten 4 und letzten 3 Ziffern auf der Software-Update-Seite)**

4. Koppeln Sie Ihr Gerät mit dem WLAN. (Einzelheiten zur Verbindung finden Sie auf der Seite Software-Update)
5. Laden Sie das Wireless-Paket hoch:
 - a. Stellen Sie sicher, dass das WLAN des Mobilgeräts mit dem Touchscreen des Campers verbunden ist.
 - b. Öffnen Sie einen Browser auf dem Mobilgerät und geben Sie die URL ein: 10.1.1.1


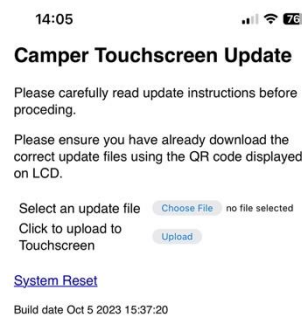


Abbildung 3 URL der Software-Update-Website - Camper Touchscreen

- c. Drücken Sie diese Taste, um das gewünschte Paket hochzuladen.
- d. Drücken Sie auf Upload

- e. Warten Sie, bis die Schaltflächen aus der ausgegrauten Phase zurückkehren. Warten Sie bis zu 5 Minuten
 - *Wenn ein Timeout-Ereignis auftritt, starten Sie einfach an Punkt C neu und laden Sie das Paket erneut hoch
- 7. Setzen Sie den Camper-Touchscreen über den Webbrowser zurück (System Reset)
- 8. Der Camper-Touchscreen schaltet sich ein: Es kann bis zu 5 Minuten dauern
 - 1. Das Löscheignis tritt auf (obere linke Ecke)
 - 2. Schreiben (obere linke Ecke)
- 9. Warten Sie, bis Camper Touchscreen die neue Software geladen hat
- 10. Überprüfen Sie die Seite "Softwareaktualisierung", um zu sehen, ob das neue Paket geladen wurde
- 11. Der Motorlauf kann jetzt ausgeschaltet werden**